↑ WARNING

FAILURE OR IMPROPER SELECTION OR IMPROPER USE OF THE PRODUCTS AND/OR SYSTEMS DESCRIBED HEREIN OR RELATED ITEMS CAN CAUSE DEATH, PERSONAL INJURY AND PROPERTY DAMAGE.

This document and other information from Winwell Japan Co. LTD. and authorized distributors provide product

and/or system options for further investigation by users having technical expertise.

It's important that you analyze all aspects of your application, including consequences of any failure and review the information concerning the product or system in the current product catalog. Due to the variety of operating conditions for these products the user, through its own analysis and testing, is solely responsible for making the final selection of the products and assuring that all performance, safety and warning requirements of the application are met. The products described herein, including without limitation, product features, specifications, designs, availability and pricing, are subject to change by Winwell Japan Co. LTD. at any time without notice.

*仕様は予告なく、弊社の義務を伴うことなく変更することがあります。

Winwell Japan Co. LTD.

Head Office 132, Chigusashinden, Futtu, Chiba, 293-0036, JAPAN

本 社:〒293-0036 千葉県富津市千種新田 132 Ta: 0439-80-5109 http://www.winwell-j.co.jp

> カスタマセンター Tel: 044-555-3820 東部営業部 Tel: 044-555-3920 中部営業部 Tel: 052-769-4888 西部営業部 Tel: 06-6838-4188

取 扱 説 明 書

精密小径チャックシリーズ

OPERATION MANUAL PRECISION SMALL BORE COLLET CHUCK SERIES

CMZ TYPE

お買い上げいただき誠にありがとうございます。 ご使用前にこの取扱説明書をお読みになり、製品の内容を よく理解した上で、正しくご使用ください。 又、この取扱説明書は大切に保管してください。

This manual contains important information on correct and safe usage of this products.

- 1. Read and understand this manual before operating.
- 2. Save this manual for future reference.

Winwell Japan 株式会社

2017 08

2017.08


⚠ 注意

μ エースの構成部品には機能上鋭利な部分があります。特にねじ山・不完全ねじ部が鋭利です。

鋭利な部分に直接手で触れるとケガをすることがあります。

- 〇精度維持のため、刃物着脱の際にはコレット、ボディ、ナット を必ず清浄し、傷をつけないようご注意ください。切粉・塵埃・ 傷等によりねじ部が食い付きはずれなくなる場合があります。
- ○使用後は付着している汚れ、切屑、切削液を拭き取り防錆油を 塗って大切に保管してください。
- 〇ナット及びボディは脱脂しないようお願いします。0 リングが 腐食し裂傷する恐れがあります。 0 リング(交換部品)

/O ring(Replacement Parts)

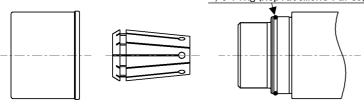

ナット/ nut

コレット/Colette

ボディ / body

⚠ Caution

- Some parts of this collet chuck, especially thread ridge and incomplete thread, are very sharp. Do not touch those sharp parts with a bare hand directly. Otherwise it may cause serious personal injury.
- In order to keep the precision, when mounting and dismounting the cutting tool, be sure to clean the collet, the body and the nut. Take care not to injure them.

Chips, dust or flaw may cause the nut not to be loosed off the body by clinching of the screw.

- After use, remove dirt, chips and cutting oil from the collet and preserve carefully them with applying the rust preventive oil.
- Never remove grease to nut and body. Otherwise 0 ring may cause corrosion laceration.

推奨締付トルク

Recommended clamping torque

	形式番号/Model No.	CMZ6	CMZ8	CMZ 10	CMZ 13	CMZ16	CMZ 20
	サークルレンチ/Circle Wrench	CMGS6	CMGS8	CMGS10	CMGS13	CMGS16	CMGS20
	トルク/Torque	5.9 N·m	11.8 N·m	17.6 N·m	24.5 N·m	35.3 N⋅ m	39. 2 N·m
	サークルレンチヘッド/Torque Wrench (オプション品/Option)	CMGT6	CMGT8	CMGT10	CMGT13	CMGT16	CMGT20

<u></u> 注意

締付トルクは推奨値の 1.3 倍を越えないようにしてください。 推奨値の 1.3 倍を越えた場合は破損する恐れがあります。 トルクレンチ式のサークルレンチヘッドをご使用ください。(別途資料参照)

⚠ Caution

Don't clamp the nut at more than 1.6 times of recommended clamping torque.

Because the collet and nut may be broken, Please use torque wrench type of a hook spanner. (See the another data.)

コレットの脱着

ナットの内側に偏心穴がありますので、コ レットを傾けて、偏心最小部(KURODA ロゴ 側) にコレットの溝を掛け、反対側の溝にコ レットを収縮させて、はめ込んで下さい。 取り外しは、取り付けと反対の手順で行っ て下さい。

リング / ring ット/nut Mounting & dismounting of the collet コレット/collet 入れる Mounting 偏心最小部 / Minimum eccentricity part ばずす


There is an eccentric hole in the nut. Colette is inclined. Colette's ditch is multiplied by the minimum eccentric part (KURODA logo side), and please narrow, and

set Colette in the ditch on the other side. Please detach it according to an opposite procedure.

偏心最小部 / Minimum eccentricity part

⚠ 注意

必ず、ナットにコレット を取り付けてから、ボディ にねじ込んでください。

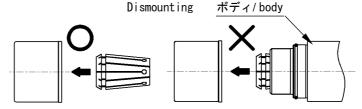


⚠ Caution

Be sure to screw the nut to the body after the collet has been mounted into the nut.

⚠ 注意

ナットの締め付け時、スパナ をハンマーなどで、叩かない でください。

コレットやナットが破損する ことがあります。

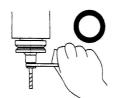

⚠ Caution


When screwing the nut to the body, don't hit the nut with hammer and so on. The collet and nut may be broken.

刃物をつかむ長さ

⚠ 注意

- ・刃物のシャンク部は、コレットの 奥まで入れて締め付けてください。 奥まで入れないと、コレットが変形し て精度が保てません。
- ・刃物を挿入しないで空締めをしないで 下さい。コレットが変形して、刃物が挿 入出来なくなることがあります。

調整ねじ/adjustable screw 🗘 Caution

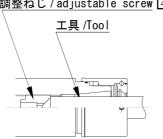

Gripping length of cutting tool

• Fasten the nut after inserting the cutting tool to the depth of the collet.

If the cutting tool isn't inserted to the depth of the collet, the accuracy can't be kept owing to deforming of the collet.

· Care should be taken not to clamp the collar without a cutting tool. If you do, the deformation of the collet will be caused. Then, you can not insert a cutting tool into the collet.

If adjustable screw can adjust from shank side, after fastening the nut lightly until the cutting tool slides smoothly in the collet, Relese the adjustable screw a little from the end of the cutting tools. Finally, tighten the adjustable screw to the end of the cutting tool again. And more precision be kept.

⚠ Caution

However, don't insert the cutter portion of tool into the collet. The chips from the cutter and cutter groove may cause the inside of the collet to injure.

シャンク側から調整可能な場合、刃物が自重で落下しない状態に なるまでナットを軽く締めてから、調整ねじを離し、本締め後調 整ねじを突き当てると、より精度を保てます。


企 注意

刃物の刃部はコレット内部に入れないでください。 刃物及び刃溝からの切屑により、コレット内部を 傷つける原因となります。

互換性

⚠ 注意

CMAコレットと、従来の ERコレットとの互換性は ありません。

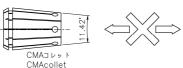



Interchangeability

⚠ Caution

There is not interchangeability between the CMA collet and the ER one.

使用回転速度

企 注意

最高使用回転速度は、20,000min⁻¹です。

高速回転では、アンバランスによる振動の発生のため、適切な 切削ができない場合があります。

20,000min⁻¹を越えてご使用の場合は、総研磨仕様のボディを 使用し、釣合いの良さ・等級に応じたバランス調整を施してお使いく ださい。この場合の最高使用回転速度は40,000min⁻¹です。

Revolution speed

⚠ Caution

Max. revolution speed is 20,000min⁻¹. When spindle speed is very high, sometimes appropriate machining operation can not be performed due to the vibration coming out of the imbalance.

In case of over 20,000min⁻¹ revolution speed, use all ground body that balanced for the speed. In this case, max. revolution speed is $40,000 \text{min}^{-1}$.